

**Betriebsanleitung
Messumformer für Drehwinkel KINAX WT 717**

**Mode d'emploi
Convertisseur de mesure pour angle de
rotation KINAX WT717**

**Operating Instructions
Transmitter for angular position KINAX WT 717**

**Руководство по эксплуатации
Измерительный преобразователь угла
поворота KINAX WT 717**



WT 717 B d-f-e-ru

151 259-09
PM1000620 000 02

03.24

Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstrasse 7
CH-5610 Wohlen/Switzerland
Phone +41 56 618 21 11
info@camillebauer.com
www.camillebauer.com

 **CAMILLE BAUER**
GMC-INSTRUMENTS GROUP

Betriebsanleitung

Messumformer für Drehwinkel KINAX WT 717

1. Sicherheitshinweise

1.1 Symbole

Die Symbole in dieser Anleitung weisen auf Risiken hin und haben folgende Bedeutung:



Warnung bei möglichen Gefahren.
Nichtbeachtung kann zu Betriebsstörungen führen.



Nichtbeachtung kann zu Betriebsstörungen und Personenschäden führen.



Info für bestimmungsgerechte
Produkthandhabung.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Messumformer KINAX WT717 ist ein Präzisionsmessgerät. Er dient zur Erfassung von Winkelpositionen, Aufbereitung und Bereitstellung von Messwerten als elektrische Ausgangssignale für das Folgegerät. Drehgeber nur zu diesem Zweck verwenden.
- Der Drehwinkel-Messumformer ist nicht zur Drehzahlmessung bestimmt.
- Das Gerät ist für den Einbau in industriellen Anlagen vorgesehen und erfüllt die Anforderungen nach EN 61010-1.
- Geräteausführungen mit Explosionsschutz dürfen nur in den geplanten Einsatzzwecken eingesetzt werden. Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung, Modifikationen oder nicht bestimmungsgemäße Anwendungen zurückzuführen sind.

1.3 Inbetriebnahme



- Einbau, Montage, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes muss ausschliesslich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.
- Betriebsanleitung des Herstellers muss beachtet werden.
- Vor Inbetriebnahme der Anlage alle elektrischen Verbindungen überprüfen.
- Wenn Montage, elektrischer Anschluss oder sonstige Arbeiten am Gerät und an der Anlage nicht fachgerecht ausgeführt werden, kann es zu Fehlfunktionen oder Ausfall des Gerätes kommen.
- Eine Gefährdung von Personen, eine Beschädigung der Anlage und eine Beschädigung von Betriebseinrichtungen durch den Ausfall oder Fehlfunktion des Gerätes muss durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen ausgeschlossen werden.
- Das Gerät nicht ausserhalb der Grenzwerte betreiben, welche in der Anleitung angegeben sind.



- Geräteausführungen mit Explosionsschutz dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn...
 - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen EX-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätekategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur)
 - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen.
 - das Gerät unbeschädigt ist und
 - sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Ole, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.

1.4 Reparaturen und Änderungen



Reparaturen und Änderungen sind ausschliesslich durch den Hersteller auszuführen. Bei unsachgemäßen Eingriffen in das Gerät erlischt der Garantieanspruch. Änderungen, die zur Verbesserung des Produktes führen, behalten wir uns vor.

1.5 Entsorgung



Geräte und Bestandteile dürfen nur fachgerecht und nach länderspezifischen Vorschriften entsorgt werden.

1.6 Transport und Lagerung



Die Geräte sind ausschliesslich in der Originalverpackung zu transportieren und zu lagern. Geräte nicht fallen lassen oder grösseren Erschütterungen aussetzen.

2. Lieferumfang

- 1 Messumformer für Drehwinkel KINAX WT717
- 1 Betriebsanleitung deutsch, französisch und englisch
- 1 EG-Baumusterprüfbescheinigung, nur bei ATEX-Zulassung

3. Anwendung

Der Messumformer KINAX WT 717 erfasst kontaktlos die Winkelstellung einer Welle und formt sie in einen **eingeprägten**, dem Messwert proportionalen Gleichstrom um. Durch seine robuste Ausführung eignet sich der WT717 besonders für Anwendungen in rauer Umgebung.

Ausführungen in Zündschutzart «**Eigensicherheit**» mit eigensicherem Messausgang ergänzen die Baureihe des Messumformers.

4. Hauptmerkmale

- Robuster, feldtauglicher Drehwinkel-Messumformer
- Höchste mechanische und elektrische Sicherheit
- Bewährtes kapazitives Abtastsystem
- Verschleissfrei, wartungsfrei
- Vibrations- und rüttelfest
- Analoges Ausgangssignal 4...20 mA mit 2-Drahtanschluss
- Nach dem Einschalten ist durch das kapazitive Abtastsystem die absolute Position direkt verfügbar
- Justierung / Feineinstellung des Analogausgangs, Nullpunkt und Mess-Spanne unabhängig voneinander einstellbar
- Kennlinie der Ausgangsgrösse Linear, als V-Kennlinie oder als frei wählbare Linearisierungskurve programmierbar
- Mit Explosionsschutz „Ex ia IIC T6 Gb“, nach ATEX lieferbar

5. Technische Daten

5.1 Messeingang

Messbereiche:	Programmierbar zwischen 0 bis 50° oder 0 bis 350°
Wellen-Durchmesser:	19 mm
Drehrichtung:	Parametrierbar

5.2 Hilfsenergie H

Gleichspannung ¹ :	12...33 V (möglich bei der Standard-Ausführung, Nicht Ex)
	12...30 V (erforderlich bei der Ex-Ausführung, Zünd- schutzart Eigensicherheit Ex ia IIC T6)

In Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis mit folgenden Höchstwerten:

max. Eingangsspannung Ui:	30V
max. Eingangsstrom Ii:	160mA
max. Eingangsleistung Pi:	1W
max. innere Kapazität Ci:	6,6nF
max. innere Induktivität Li:	Ist vernachlässigbar klein

¹ Gegen Falschpolung geschützt. Der niedrigste Spannungswert darf 12 V nicht unterschreiten.

5.3 Messausgang

Ausgangsgrösse I_A :	Eingeprägter Gleichstrom, proportional zum Drehwinkel
Normbereich:	4...20 mA, 2-Drahtanschluss
Einstellzeit:	< 5 ms
Aussenwiderstand:	$R_{ext} \text{ max. } [k\Omega] = \frac{H \text{ [V]-12V}}{I_A \text{ [mA]}}$ H = Hilfsenergie I_A = Endwert der Ausgangsgrösse

5.4 Genauigkeitsangaben

Bezugswert:	Messbereich
Grundgenauigkeit:	Fehlergrenze $\leq 0,5\%$ bei linearer Kennlinie

5.5 Einbauangaben

Gehäuse (Grundteil):	Stahl Oberfläche QPQ-behandelt (nitrocarburiert)
Rückenteil (Haube):	Metall (Alu), wenn Schraubklemmen und Stopfbuchsen für den elektrischen Anschluss gefordert werden
Kabelverschraubung:	Metall
Gebrauchslage:	Beliebig
Gewicht:	ca. 2,9 kg
Zulässige statische Belastung der Welle:	Max. 1000 N (radial) Max. 500 N (axial)

Das Drehmoment des treibenden Elements soll so gewählt werden, dass es dem resultierenden Anlaufdrehmoment, verursacht durch die gegebenen Achsbelastungen und Vibratoren, genügt. Wir empfehlen eine Entkopplung des WT717 mit den in unserem Zubehör erhältlichen Kupplungen, um die Lebensdauer der Lager zu erhöhen. Sie finden unser Kupplungsangebot im Kapitel «Positions-Sensorik/Zubehör» auf unserer Webseite.

5.6 Vorschriften

Störaussendung:	EN 61 000-6-3
Störfestigkeit:	EN 61000-6-2
Zulässige Gleichtaktspannung:	100 V AC, CATII
Prüfspannung:	750 V DC, 1 Min. Alle Anschlüsse gegen Gehäuse
Gehäuseschutzart:	IP 66 nach EN 60529

5.7 Umgebungsbedingungen

Klimatische Beanspruchung:	Standard-Ausführung Temperatur –25 bis +70 °C Relative Feuchte im Jahresmittel $\leq 90\%$ oder Ausführung mit erhöhter Klimafestigkeit Temperatur –40 bis +70 °C Relative Feuchte im Jahresmittel $\leq 95\%$
Ex-Ausführung	

Maximale Leistung	Temperaturklasse		
	Pi	T6	T5
1000 mW	40 °C	55 °C	75 °C
900 mW	44 °C	59 °C	75 °C
800 mW	49 °C	64 °C	75 °C
700 mW	54 °C	69 °C	75 °C
660 mW	56 °C	71 °C	75 °C

Die minimal zulässige Umgebungstemperatur beträgt -40 °C.

Transport- und Lagerungs-Temperatur:	-40 bis 80 °C
Betriebshöhe:	2000 m max.

Vibrationsbeständigkeit:
(ohne Zusatzgetriebe)

0...200 Hz,
10 g dauernd, 15 g während 2 h
200...500 Hz,
5 g dauernd, 10 g während 2 h
3x50 g je 10 Stöße
in allen Richtungen

5.8 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Gasexplosions-schutz:	Kennzeichnung: Ex ia IIC T6 Gb Normkonformität: ATEX: EN 60079-0:2012 EN 60079-11:2012
Zündschutzart:	ia
Temperaturklasse:	T6
Gruppe nach EN 60079-0:2012:	II

- Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.
- An Betriebsmittel die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden.



Geräte mit Explosionsschutz sind entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck geltenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.

6. Montage

Von den sechs in der Bauform unterschiedlichen Messumformern lassen sich **zwei** Ausführungen **unmittelbar** am Messobjekt montieren. Dagegen werden die übrigen **vier** Varianten **mit Fuß** oder **mit Flansch** befestigt. Diese drei Montagearten –genaugenommen– die zugehörigen Bohr-Ausschnitts-Pläne und ihre Zuordnung zu den Messumformer-Ausführungen sind Inhalt der Tabelle .

Messumformer-Ausführungen	Bohr-Ausschnitts-Pläne für Anbauteil (am Messobjekt) bei ...	
	... unmittelbar Befestigung	
	... Befestigung mit Fuß	
	... Befestigung mit Flansch	

Die «**unmittelbare**» Befestigung verlangt 3 Schrauben **M6**, wohingegen die «**mit Fuß**» und die «**mit Flansch**» je 4 Schrauben **M8 mit Muttern** erfordern. Die Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang, da ihre Längen durch die von Fall zu Fall schwankende Dicke des Anbauteils am Messobjekt bestimmt werden.



Bei der Festlegung des Montageortes (Messortes) ist zu berücksichtigen, dass die Angaben unter «Umgebungsbedingungen», Abschnitt «5. Technische Daten», eingehalten werden.

Anbauteil (am Messobjekt) mit Ausschnitt und/oder Durchgangslöchern nach dem **zutreffenden** Bohr-Ausschnitts-Plan «Tabelle 1» versehen. Danach den Messumformer montieren.

7. Winkeleinstellung definieren

Winkel-Messumformer der Reihe KINAX WT 717 benötigen keine mechanische Nullpunktmarkierung (wird auf Kundenwunsch jedoch angebracht, siehe Bild 1).

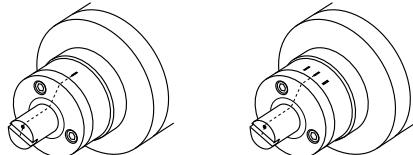


Bild 1

Links: für Drehwinkel-Messumformer mit Bereichen 0 bis ... \rightarrow °,
Rechts: für Winkeltransmitter mit V-Kennlinien-Bereichen.

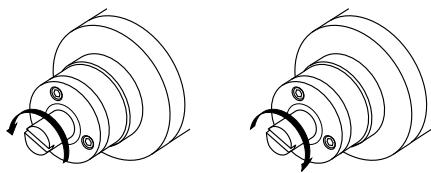


Bild 2

Drehrichtung bei Blick auf die Antriebswelle:

Links: Gegenuhrzeigersinn, rechts: Uhrzeigersinn

Nach der Montage kann die Welle des Messumformers in beliebiger Position mit dem Messobjekt gekoppelt werden. Winkelstellung der Welle wie folgt mit der Konfigurations-Software 2W2 definieren:

1. Deckel (3.1 in Bild 4) entfernen. Durch Abziehen des Gummiverschlusses (5.1) wird der Programmieranschluss (5) zugänglich (siehe Abschnitt "8.1 Leitungen anschliessen"). KINAX WT 717 nach Bild 3 mit der Programmereinrichtung verbinden. Konfigurations-Software 2W2 starten. Gerät – wenn nötig – mit den gewünschten Messbereichsdaten konfigurieren.



Der Drehwinkelmessumformer darf nur ausserhalb des Ex-Bereiches programmiert werden!

Die max. Winkelgeschwindigkeit der Welle darf 1 m/s nicht überschreiten

2. Messeinrichtung in eine definierte Position bringen (vorzugsweise auf Nullpunkt).
3. In der Konfigurations-Software unter «SERVICE» den Menuepunkt «Justierung» anwählen. Im Fenster «Mechanische Position» den Winkel eingeben, den die Messeinrichtung momentan einnimmt und danach «Fixieren» anwählen. Damit ist die Messeinrichtung auf den eingegebenen Winkel positioniert.

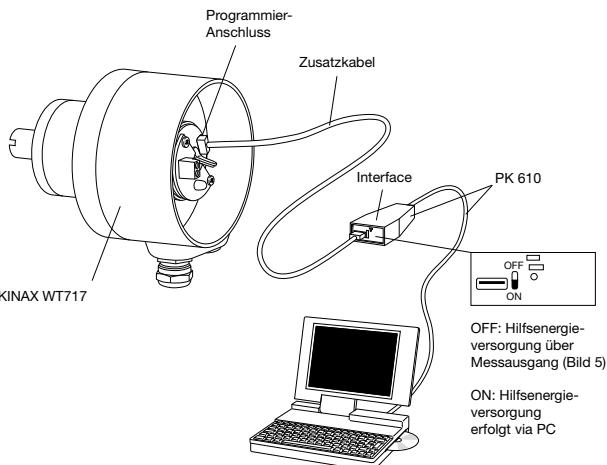


Bild 3



Programmiert man den KINAX WT717 mit einer angeschlossenen Hilfsenergie, muss der Schalter auf dem Interface PK610 zwingend auf OFF geschaltet sein. Wird dies nicht beachtet, kann dies zur Zerstörung des Gerätes führen.

8. Elektrische Anschlüsse

Zum Anschliessen der elektrischen Leitungen hat der Messumformer **Schraubklemmen** und **Stopfbuchsen**.



Es ist zu beachten, ...

- ... dass die Daten, die zur Lösung der Messaufgabe erforderlich sind, mit denen auf dem Typenschild des KINAX WT 717 übereinstimmen (Messeingang, Messausgang, Hilfsenergie)!
- ... dass der Gesamtwiderstand in der Messausgangsleitung (in Serie geschaltete Empfangsgeräte plus Leitung) den maximalen Außenwiderstand $R_{ext. max}$ nicht überschreitet! $R_{ext. max}$ siehe «**Messausgang**», Abschnitt «5. Technische Daten»!
- ... dass bei der Verlegung der Messausgangsleitung verdrillte Kabel verwendet werden und diese möglichst getrennt von Starkstromleitungen zu verlegen sind!

Im übrigen landesübliche Vorschriften bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen befolgen!



Bei Geräten in der Zündschutzart «**Eigensicherheit**» sind zusätzlich die Angaben der Baumusterprüfungserteilung, die EN 60 079-14, sowie die nationalen Vorschriften für die Errichtung von elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen zu berücksichtigen!



8.1 Leitungen anschliessen

Zum Anschliessen des Messumformers zuerst die 3 Schrauben (3.2) lösen und den Deckel (3.1) entfernen. Die Schraubklemmen (4.1) eignen sich für max. 1,5 mm² Drahtquerschnitte.

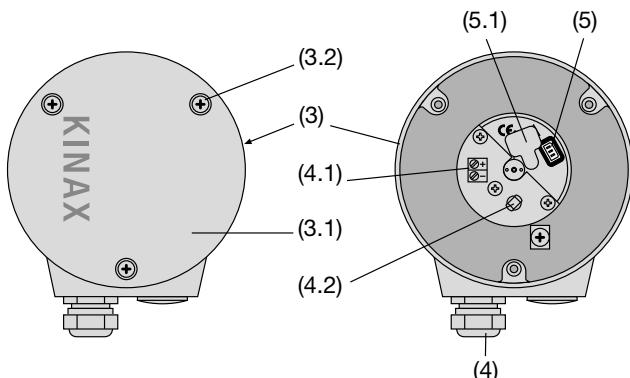


Bild 4. Rückteil (3) mit Klemmen (4.1) und Stopfbuchse (4).

Links: mit Deckel (3.1) verschlossen.

Rechts: ohne Deckel (3.1).

Stopfbuchs-Verschraubung lösen und zusammen mit dem Quetschring und Dichtung aus der Stopfbuchs-Öffnung herausnehmen. Diese Verschraubungssteile auf die Leitungen auffädeln, die Leitungsenden durch die Stopfbuchs-Öffnungen ins Rückteil stecken und durchziehen.

Sodann die Leitungsenden auf passende Länge abisolieren und nach Bild 4 an den Klemmen (4.1) anschliessen.

Danach die Verschraubungssteile in der Stopfbuchs-Öffnung festziehen, und den Deckel wieder befestigen.

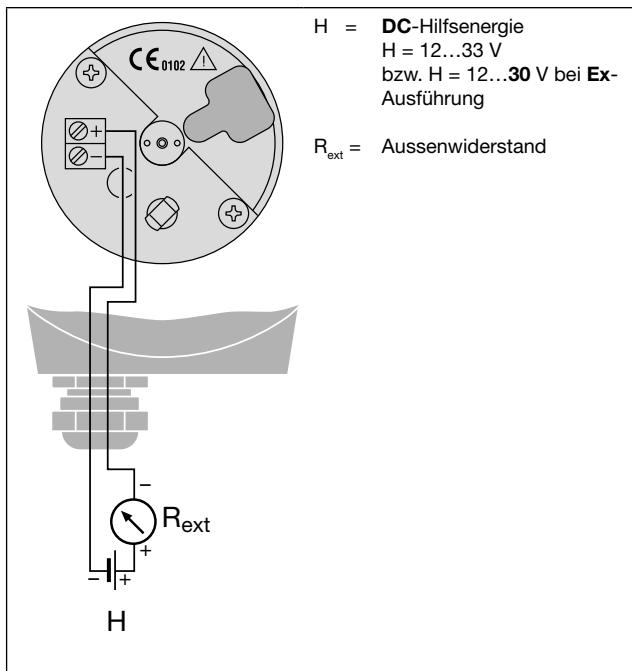


Bild 5. Anschlussplan.

9. Anfangs- und Endwert einstellen

Feinabgleich

Mit Hilfe der Konfigurations-Software 2W2 kann der Analogausgang fein abgeglichen werden. Wählen Sie dazu unter «**SERVICE**» den Menuepunkt «**Justierung**» an. Im Fenster «**Analogausgang**» kann nun der Nullpunkt sowie der Endwert entsprechend angepasst werden.

Vorgehen:

1. Messumformer in Betrieb nehmen und gemäss Bild 3 an Programmiereinrichtung anschliessen (Schalter AUX am PK 610 auf OFF).
2. Messobjekt in Nullstellung bringen, d.h. in die Position, in der der KINAX WT 717 den Ausgangstrom 4 mA ausgeben soll. Mit dem virtuellen Drehknopf «**Nullpunkt**» solange verstetlen, bis das Ausgangssignal stimmt.
3. Messobjekt in Endstellung bringen, d.h. in die Position, in der der KINAX WT 717 den Ausgangstrom 20 mA ausgeben soll. Mit dem virtuellen Drehknopf «**Spanne**» solange verstetlen, bis das Ausgangssignal stimmt.
4. Über den Button «**Zurück**» die Justierung abschliessen.

Die Einstellbarkeit von Nullpunkt und Spanne beträgt 5%. Reicht dieser Bereich nicht aus, so kann der Messbereich durch Umkonfiguration an die mechanischen Gegebenheiten angepasst werden (Messbereich verkleinern/vergrößern).

Bei Bedarf kann die Drehrichtung per Software umgekehrt werden.

Simulationsmodus

Die Konfigurations-Software 2W2 bietet die Möglichkeit, den KINAX WT 717 im Simulationsmodus zu betreiben. Die Simulation des Messwertes ermöglicht das Austesten der nachgeschalteten Wirkungskette bereits während der Installation.

Vorgehen:

1. In der Konfigurations-Software unter «**Service**» den Menuepunkt «**Simulation**» anwählen.
2. Das Fenster zeigt die Gerätekonfiguration. Nach Eingabe des Winkels wird der Analogausgang entsprechend der Gerätekonfiguration ausgesteuert.

10. Elektrische Inbetriebnahme

- Bei Verbrauchern mit hohen Störpegeln separate Spannungsversorgung für das Gerät bereitstellen.
- Die gesamte Anlage EMV gerecht installieren. Einbaumgebung und Verkabelung können die EMV des Gerätes beeinflussen.
- Für Ausführungen mit Explosionsschutz:



Für das Errichten und Betreiben sind die Vorschriften gemäss EN60079-14, das Gerätesicherheitsgesetz, die allgemein anerkannten Regeln der Technik und diese Betriebsanleitung massgebend.

11. Wartung

Das Gerät arbeitet wartungsfrei. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Stellen ausgeführt werden.

12. Aufschlüsselung der Varianten

Erklärung der Bestell-Ziffern 1. bis 13.

Beschreibung	Bestell-Code
1. Ausführung des Messumformers	717-
Standard	1
Ex ia IIC T6, CENELEC/ATEX,	2
Seewasser-Ausführung	3
Seewasser-Ausführung Ex ia IIC T6 Gb (ATEX)	5
2. Winkelbereich mechanisch	
Winkelbereich bis 50°	1
Winkelbereich > 50...350°	2
3. Drehrichtung	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn	0
Drehrichtung im Gegenuhzeigersinn	1
V-Kennlinie	2
Zeilen 1 und 2: Nicht möglich bei Grundkonfiguration	
4. Messbereich	
Grundkonfiguration programmiert	0
[°Winkel], 0 bis Endwert / P. ums	9
V-Kennlinie [\pm °Winkel], min./max.	z
Zeile 9 angeben: Messbereich-Endwert/Umschaltpunkt [°Winkel] Endwert \geq 10,00 bis 50° bei Winkelbereich \geq 50°, $>$ 50,00 bis 350 bei Winkelbereich > 350° Umschaltpunkt > Messbereich-Endwert, max. 60° bei Winkelbereich \geq 50°, max. 360 bei Winkelbereich > 350° \geq 105% Endwert bei nicht linearer Kennlinie (Zeilen 1 bis 4 in nachfolgenden Auswahl-Kriterium 5) Zeile Z angeben: Minimalwert/Maximalwert [\pm °Winkel] Minimalwert > 0, Maximalwert \geq 25 bei Winkelbereich \geq 50°, Spanne (Max.-Wert - Min.-Wert) \geq 5°. Maximalwert > 25 bis 175 bei Winkelbereich > 350°, Spanne \geq 25° Symmetrisch bezüglich Mittellinie, z.B. [\pm Winkel], min./max.: 15/120 entspricht: -120 bis -15 bis 0 bis 15 bis 120° Winkel (Eingang) und +20 bis 4 bis < 4 bis +20 mA (Ausgang)	
5. Kennlinie der Ausgangsgröße	
Linear	0
Funktion X hoch 1/2	1
Funktion X hoch 3/2	2
Funktion X hoch 5/2	3
Kundenspezifisch	4
Zeilen 1 bis 4: Nicht möglich bei V-Kennlinie Zeile 4 (auf Anfrage): Algorithmus oder Stützwerte angeben (23 Werte in 5 %-Schriften von -5 % bis 105 % Messbereich, Ausgang stufenlos - 10 bis 110 %)	
6. Prüfprotokoll	
Ohne Prüfprotokoll	
Prüfprotokoll Deutsch	D
Prüfprotokoll Englisch	E
7. Markierung System Nullpunkt	
System-Nullpunkt nicht markiert	0
System-Nullpunkt markiert	1
8. Klimatische Beanspruchung	
Normale Klimafestigkeit	0
Erhöhte Klimafestigkeit	1
9. Befestigung	
Befestigung ohne Fuss/Flansch	0
Befestigungsfuss montiert	1
Befestigungsflansch montiert	2
10. Schiffstauglichkeit	
Ohne Vorkehrung für Schiffstauglichkeit	0

Beschreibung	Bestell-Code
11. Vibrationsbeständigkeit	
Normale Vibrationsbeständigkeit	0
Erhöhte Vibrationsbeständigkeit	M
12. Zusatzgetriebe 2 : 1 bis 144 : 1	
Ohne Getriebe	0
13. Zusatzgetriebe 150: 1 bis 1600 : 1	
Ohne Getriebe	0

Mode d'emploi

Convertisseur de mesure pour angle de rotation, KINAX WT 717

1. Consignes de sécurité

1.1 Symboles

Les symboles figurant dans ce manuel indiquent les risques et sont définis ci-dessous:



Mise en garde contre les risques.
Le non-respect des consignes peut entraîner des défaillances.



Le non-respect des consignes peut entraîner des défaillances et des dommages corporels.



Informations concernant la manipulation.

1.2 Utilisation conforme à la destination

- Le convertisseur KINAX WT717 est un appareil de mesure de précision. Il sert de signal de sortie électrique pour l'enregistrement des positions d'angles, la préparation et la mise à disposition des valeurs de mesure pour l'appareil. Le capteur de rotation ne doit être utilisé qu'à ces fins.
- Le convertisseur de mesure angle de rotation n'est pas destiné à mesurer la vitesse de rotation.
- L'appareil est prévu pour le montage d'installations industrielles, il est conforme à la norme EN 61010-1.
- Les variantes d'appareil avec protection contre les explosions ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues d'utilisation. Toute utilisation dans d'autres zones explosives est interdite.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages provoqués par un traitement inappropriate, des modifications ou une utilisation non conforme à la destination.

1.3 Mise en service



- La mise en place, le montage, l'installation et la mise en service de l'appareil doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié.
- Le mode d'emploi du fabricant doit être respecté.
- Avant la mise en service de l'installation, contrôler tous les raccordements électriques.
- Si le montage, le raccordement électrique ou tout autre travaux sur l'appareil et l'installation n'est pas effectué de manière appropriée, des dysfonctionnements ou une défaillance de l'appareil peuvent survenir.
- Des mesures de sécurité appropriées doivent permettre d'empêcher tout risque pour les personnes et tout endommagement de l'installation ou des dispositifs provoqués par la défaillance ou le dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil au-delà des valeurs limites indiquées dans le mode d'emploi.



- Les variantes d'appareil avec protection contre les explosions ne peuvent être mises en service que si...
 - les informations indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent à la zone d'utilisation Ex autorisée sur le site (groupe d'appareils, catégorie, zone, classe de température ou température maximale de surface)
 - les informations indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent avec le réseau de tension.
 - l'appareil est en parfait état et
 - l'absence d'atmosphère explosive, d'huiles, d'acides, de gaz, de vapeurs, de rayonnement, etc. pendant le montage est assurée.

1.4 Réparations et modifications



Les réparations et les modifications doivent uniquement être effectuées par le fabricant. En cas d'intervention inappropriée sur l'appareil, la garantie n'est pas valable. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit afin de le perfectionner.

1.5 Mise au rebut



Les appareils et les composants doivent impérativement être mis au rebut de manière appropriée et conformément aux réglementations locales.

1.6 Transport et stockage



Lors du transport et du stockage des appareils, ceux-ci doivent impérativement être dans leur emballage d'origine. Ne pas laisser tomber les appareils ou éviter les chocs importants.

2. Matériel livré

- 1 Convertisseur de mesure pour angle de rotation KINAX WT717
- 1 mode d'emploi en allemand, français, anglais
- 1 certificat d'essai du modèle type, seulement pour appareils en version ATEX

3. Application

Le convertisseur de mesure KINAX WT 717 est destiné à la conversion, sans contact, de la position angulaire d'un axe en un courant continu proportionnel à cet angle. Ce convertisseur se démarque par sa construction robuste prédestinée pour le terrain, il convient donc particulièrement aux applications en environnement sévère.

La gamme livrable du convertisseur est complétée par des versions en mode de protection à «**sécurité intrinsèque**» avec sortie de mesure à sécurité intrinsèque.

4. Caractéristiques principales

- Convertisseur de mesure angulaire pour arbre creux robuste et prédestiné pour le terrain
- Sécurité électrique et mécanique maximale
- Système de balayage capacitif éprouvé
- Peu d'entretien et pas d'usure
- Résistant aux vibrations et aux secousses
- Signal de sortie analogique 4 à 20 mA avec raccordement à 2 fils
- Grâce au système de balayage capacitif, la position absolue est disponible directement après la mise en marche
- Fixation de la position mécanique, ajustage fin de la sortie analogique et réglage du point zero et de l'étendue de mesure individuellement
- Courbe caractéristique de la grandeur de sortie: linéaire, caractéristique en V ou courbe linéarisée programmable librement
- Disponible avec protection contre les explosions „Ex ia IIC T6 Gb“ selon ATEX

5. Caractéristiques techniques

5.1 Entrée de mesure

Plage de mesure:	Programmable entre 0 à 50° ou 0 à 350°
Diamètre de l'arbre:	19 mm
Sens de rotation:	Programmable

5.2 Alimentation auxiliaire

Tension continue ¹ :	12...33 V (possible avec l'exécution standard, non-Ex)
	12...30 V (nécessaire pour l'exécution Ex, mode de protection Ex ia IIC T6)

Sécurité intrinsèque Ex ia IIC uniquement pour le raccordement à un circuit de sécurité intrinsèque certifié avec les valeurs maximales suivants:

max. tension d'entrée U_i :	30V
max. courant d'entrée I_i :	160mA
max. puissance d'entrée P_i :	1W
max. capacité interne C_i :	6,6nF
max. inductance interne L_i :	est négligeable

¹ Protection en cas d'inversion de polarité. La tension minimale ne doit pas être inférieure à 12 V.

5.3 Sortie de mesure

Sortie I_A :	Courant continu, proportionnel à l'angle de rotation
Valeurs nominales:	4...20 mA, raccordement à 2 fils
Temps de réponse:	< 5 ms
Résistance de charge:	$R_{ext} \text{ max. } [\text{k}\Omega] = \frac{H [\text{V}]-12\text{V}}{I_A [\text{mA}]}$

H = Alimentation auxiliaire
 I_A = Valeur finale de la sortie

5.4 Indications concernant la précision

Value de référence:	Etendue de mesure
Précision de base:	Limite d'erreur $\leq 0,5\%$ avec caractéristique linéaire

5.5 Données concernant le montage

Boîtier (partie de la base):	Acier Surface avec traitement QPQ (nitrocarburation)
Partie arrière (capot):	Métal (aluminium), pour l'exécution avec bornes à vis et presse-étoupes pour les raccordements électriques
Branchement:	Métal
Position d'utilisation:	au choix
Poids:	Env. 2,9 kg
Charge admissible sur l'axe:	max. 1000 N (radial) min. 500 N (axial)

Le couple de l'élément moteur doit être choisi de manière à satisfaire au couple de démarrage résultant, causé par les charges d'essieu et les vibrations données. Nous recommandons de découpler le WT717 avec les accouplements disponibles dans nos accessoires afin d'augmenter la durée de vie des roulements. Vous trouverez notre offre d'accouplements dans le chapitre "Capteurs de position/accessoires" de notre site web.

5.6 Consignes

Émission de perturbations:	EN 61 000-6-3
Immunité:	EN 61 000-6-2,
Tension du mode commun admissible:	100 V CA, CATII
Tension d'essai:	750 V CC, 1 min.
Type de protection du boîtier:	Tous les raccordements contre le boîtier

5.7 Conditions ambiantes

Sollicitations climatiques:	Exécution standard Température -25 à + 70 °C Humidité relative en moyenne annuelle $\leq 90\%$ ou Exécution avec sollicitations climatiques accrues Température -40 à + 70 °C Humidité relative en moyenne annuelle $\leq 95\%$ Exécution Ex
Force maximale	Classe de température
Pi	T6 T5 T4
1000 mW	40 °C 55 °C 75 °C
900 mW	44 °C 59 °C 75 °C
800 mW	49 °C 64 °C 75 °C
700 mW	54 °C 69 °C 75 °C
660 mW	56 °C 71 °C 75 °C

La température ambiante minimale admissible est de -40° C.

Température lors du transport ou du stockage:

- 40 à + 80°C

Altitude:

2000 m max.

Résistance aux vibrations:
(sans engrenage)

0...200 Hz,
10 g permanent, 15 g pendant 2 h
0...200 Hz
5 g permanent, 10 pendant 2 h

Choc:

3x50 g sur 10 chocs dans toutes les directions

5.8 Exploitation en zones explosives:

Protection contre les explosions de gaz:

Identification: Ex ia IIC T6 Gb

Conformité aux normes: ATEX:
EN60079-0:2012
EN60079-11:2012

Mode de protection: ia

Classe de température: T6

Groupe selon EN60079-0:2012: II

- Toute utilisation dans d'autres zones explosives est interdite.
- Aucune modification ne doit être opérée sur les moyens d'exploitation utilisés en zones explosives.



Les appareils avec protection contre les explosions doivent être utilisés en conformité avec les spécifications mentionnées dans le mode d'emploi. Les lois, directives et normes applicables à l'usage ou au but d'utilisation prévu doivent être respectées.

6. Montage

Deux des six variantes d'exécution peuvent être **montées directement** sur l'objet à mesurer. Les **quatre** variantes restantes sont montées soit **avec un pied** ou **avec un flasque**. Ces trois méthodes de fixation resp. les plans de perçage et de découpe et leur correspondance avec l'exécution du convertisseur font l'objet du tableau.

Exécutions des convertisseurs	Plans de perçage et de découpe pour le montage sur l'objet à mesurer pour ...
	... montage direct
	... fixation avec pied
	... fixation avec flasque

Le «**montage direct**» nécessite 3 vis **M6**. Pour la fixation «**avec pied**» ou «**avec flasque**» il faut utiliser 4 vis et **écrous M8**. Ces vis ne sont pas partie de la livraison, ceci du fait que leur longueur varie selon l'épaisseur du support.



Pour la détermination de l'endroit de montage (endroit de mesure) il faut respecter les indications de la rubrique «**Influence de l'ambiance extérieure**» du chapitre «5. Caractéristiques techniques».

Réaliser sur l'objet à mesurer la découpe et/ou les perçages nécessaires selon le **plan de perçage et de découpe correspondant** selon «Tableau 1» et monter le convertisseur de mesure.

7. Définir la position angulaire

Les convertisseurs de mesure pour angle de rotation KINAX WT 717 n'ont pas besoin d'un marquage du point mécanique de zéro (peut toutefois être prévu sur demande du client, voir Fig. 1).

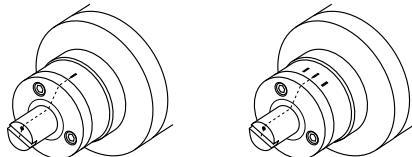


Fig. 1.
à gauche: pour convertisseurs de mesure d'angle de rotation avec étendues 0 à ... °;
à droite: pour convertisseurs angulaires avec caractéristique V.

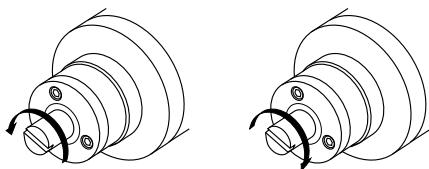


Fig. 2.
Sens de rotation en regardant du côté de l'arbre:
à gauche: anti-horaire, à droite: horaire

Après le montage, l'axe du convertisseur de mesure peut être couplé à l'objet à mesurer dans une position quelconque. Définir la position angulaire de l'axe comme suit en se servant du logiciel de configuration 2W2:

1. Enlever le couvercle (3.1 Fig. 4). En enlevant le cache en caoutchouc (5.1) le connecteur de programmation (5) devient accessible (voir chapitre «8.1 Raccorder les lignes»). Raccorder le KINAX WT 717 selon Fig. 3 à l'équipement de programmation. Démarrer le logiciel 2W2. Configurer, si nécessaire, le convertisseur avec les caractéristiques désirées.



Le convertisseur d'angle de rotation peut être programmé qu'à l'extérieur de l'enceinte Ex!

La vitesse d'angle maximale de l'axe ne peut pas dépasser 1 m/s!.

2. Amener l'installation de mesure dans une position définie (de préférence au point zéro).
3. Sélectionner dans le logiciel de configuration sous «**SERVICE**» le point de menu «**Ajuster**». Introduire dans la fenêtre «**Position mécanique**» l'angle actuel de l'installation de mesure et choisi «**Ajuster**». Ainsi, le système de mesure est positionné sur l'angle introduit.

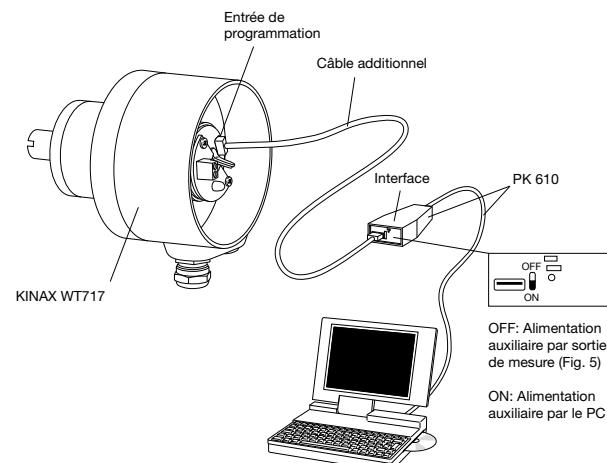



Fig. 3



Si le KINAX WT717 est programmé en raccordant une énergie auxiliaire, le commutateur sur l'interface PK610 doit être impérativement réglé sur OFF. Si ceci n'est pas respecté, la destruction de l'appareil en sera la conséquence

8. Raccordements électriques

 Le convertisseur de mesure comporte des **bornes** et **presse-étoupes** pour le raccordement des câbles électriques.



- ... que les caractéristiques techniques qui permettent de résoudre le problème de mesure correspondent aux données mentionnées sur la plaquette signalétique du KINAX WT 717 (entrée de mesure, sortie de mesure, alimentation auxiliaire)!
- ... que la résistance totale du circuit de sortie de mesure (instruments récepteurs connectés en série plus résistance des lignes) **n'excède pas** la valeur maximum R_{ext} mentionnée sous **Sortie de mesure**, du chapitre «5. Caractéristiques techniques»!
- ... d'utiliser pour le circuit de sortie de mesure des câbles avec fils torsadés par paire et de les passer si possible séparément des lignes courant-fort!

Au reste, respecter les prescriptions nationales pour l'installation et le choix du matériel des conducteurs électriques!



Pour les appareils en mode de protection «à sécurité intrinsèque», il faut respecter les indications contenues dans le certificat d'essai du modèle type, l'EN 60 079-14, ainsi que les prescriptions nationales pour la réalisation d'installations électriques dans des enceintes avec danger d'explosions!

8.1 Raccorder les lignes

Pour le raccordement du convertisseur de mesure, enlever les 3 vis (3.2) et le couvercle (3.1). Ces bornes à vis (4.1) sont prévues pour une section des fils de max. 1,5 mm²

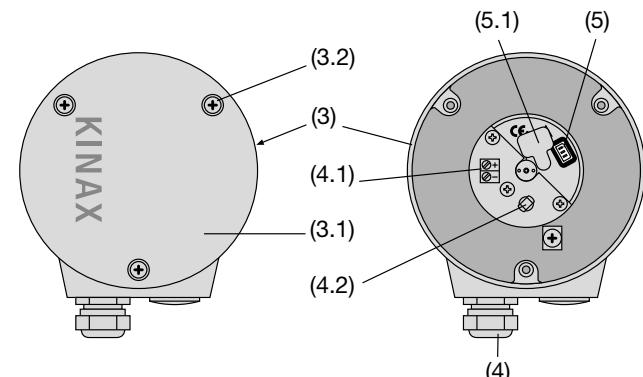


Fig. 4. Partie arrière (3) avec bornes (4.1) et presse-étoupes (4).

à gauche: avec couvercle (3.1) fermé.

à droite: sans couvercle (3.1).

Dévisser le raccord de la presse-étoupe et le sortir ensemble avec la rondelle de serrage et le joint de la partie fixe du presse-étoupe. Enfiler ces pièces sur les câbles et introduire les câbles dans la partie arrière du convertisseur à travers les trous des presse-étoupes.

Dénuder les fils sur une longueur suffisante et les raccorder aux bornes (4.1) selon Fig. 5.

Ensuite, remettre en place les pièces des raccords et les serrer correctement.

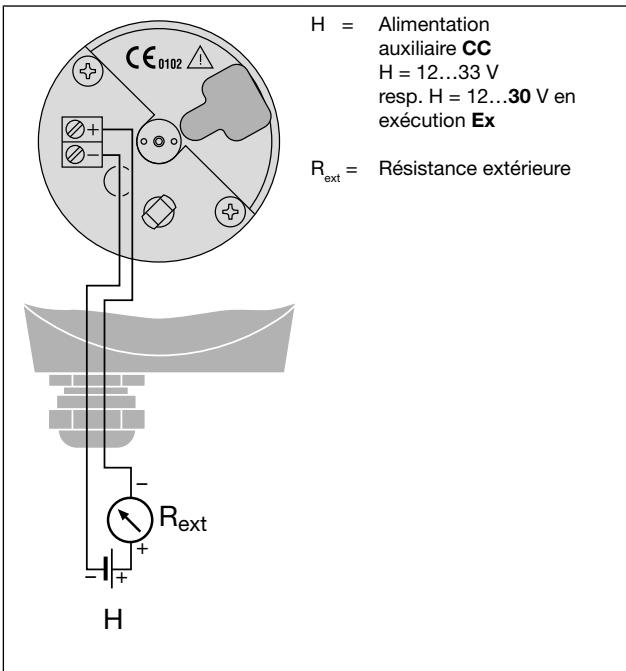


Fig. 5. Schéma de connexion.

9. Ajustage des valeurs de début et de fin

Ajustage fin

Le logiciel de configuration 2W2 permet un ajustage fin de la sortie analogique. Sélectionnez sous «**SERVICE**» le point de menu «**Ajuster**». Dans la fenêtre «**Sortie analogique**» il est maintenant possible d'ajuster finement le point zéro et le point final.

Procédé à suivre:

1. Mettre en service le convertisseur de mesure et le raccorder à l'équipement de programmation selon Fig. 5 (commutateur AUX du PK 610 sur OFF).
2. Amener l'installation de mesure dans la position zéro, c.à.d. dans la position dans laquelle le KINAX WT 717 doit sortir un courant de 4 mA. Tourner le bouton virtuel «**Zéro**» jusqu'à obtenir le courant de sortie correct.
3. Amener l'installation de mesure dans la position finale, c.à.d. dans la position dans laquelle le KINAX WT 717 doit sortir un courant de 20 mA. Tourner le bouton virtuel «**Fin d'échelle**» jusqu'à obtenir le courant de sortie correct.
4. Terminer l'ajustage par le bouton «**Retour**».

La plage d'ajustage du point zéro et de l'étendue finale est de 5%. Si elle n'est pas suffisante, il est possible de faire correspondre les caractéristiques mécaniques et l'étendue de mesure par une nouvelle configuration (diminuer/augmenter l'étendue de mesure).

En cas de besoin, le sens de rotation peut être inversé à l'aide du logiciel.

Mode de simulation

Le logiciel de configuration 2W2 offre la possibilité de faire travailler le KINAX WT 717 en mode de simulation. Il est ainsi possible de vérifier le fonctionnement de la chaîne de mesure complète pendant l'installation.

Procédé à suivre:

1. Sélectionner dans le logiciel de configuration sous «**Service**» le point de menu «**Simulation**».
2. La fenêtre présente la configuration de l'appareil. En introduisant une valeur angulaire, la sortie analogique est amenée à la valeur correspondante à la configuration de l'appareil.

10. Mise en service électrique

- En cas de seuil de perturbation sonore important, prévoir une alimentation séparée pour l'appareil.
- Installer convenablement l'ensemble de l'installation de compatibilité électromagnétique. L'environnement de l'installation et le câblage peuvent influencer la compatibilité électromagnétique de l'appareil.
- Pour variantes avec protection contre les explosions:



Les réglementations conformément à la norme EN60079-14, la loi sur la sécurité des appareils, les règles techniques généralement reconnues ainsi que ce mode d'emploi sont décisifs pour la mise en place et l'exploitation. Afin d'atteindre le type de protection IP requis, conformément à la norme EN60529-1991, il est impératif de monter correctement les presse-étoupe dans les dispositifs électriques.

11. Maintenance

L'appareil ne nécessite aucun entretien. Les réparations ne peuvent être exécutées que par des services agréés.

12. Codage des variantes

Explication des chiffres de commande 1. à 13.

Description	Article-No.
1. Version	717-
Standard	1
Ex ia IIC T6, CENELEC/ATEX,	2
Version de l'eau de mer	3
Version de l'eau de mer Ex ia IIC T6 Gb (ATEX)	5
2. Champ angulaire mécanique	
Etendue d'angle, jusqu'à 50°	1
Etendue d'angle > 50 à 350°	2
3. Sens de rotation	
Programmé pour sens horaire	0
Programmé pour sens antihoraire	1
Caractéristique en V	2
Lignes 1 et 2: pas possible avec la configuration de base	
4. Plage de mesure	
Configuration de base programmée	0
[°angle], 0...valeur finale / P. ums	9
Courbe en V [\pm °angle], min. / max.	z
Indiquer ligne 9: Plage de mesure-valeur finale/point d'inversion [°angle] Valeur finale \geq 10,00 à 50° avec plage angulaire \geq 50°, $>$ 50,00 à 350 avec plage angulaire $>$ 350° Point d'inversion $>$ Plage de mesure-valeur finale, max. 60° avec plage angulaire \geq 50°, max. 360 avec plage angulaire $>$ 350° \geq 105% valeur finale avec une caractéristique non-linéaire (lignes 1 à 4 dans critère du choix suivants 5)	
Indiquer ligne Z: valeur minimum/valeur maximale [\pm °angle] valeur minimum $>$ 0, valeur maximale \geq 25 avec plage angulaire \geq 50°, serrage (max.-valeur - min.-valeur) \geq 5°. valeur maximale $>$ 25 à 175 avec plage angulaire $>$ 350°, serrage \geq 25° symétrique concernant à la ligne centrale p.ex. [\pm °angle], min./max.: 15/120 correspond: -120 à -15 bis 0 à 15 à 120° angle (entrée) et +20 à 4 bis < 4 à +20 mA (sortie)	
5. Caractéristique de la grandeur de sortie	
Linéaire	0
Fonction X puissance 1/2	1
Fonction X puissance 3/2	2
Fonction X puissance 5/2	3
Selon client	4
Lignes 1 à 4: Pas possible avec des caractéristiques V Ligne 4 (en demande): Indiquer algorithme ou valeurs de base (23 valeurs en 5 % écriture de -5 % à 105 % plage de mesure, sortie en continu - 10 à 110 %)	
6. Protocole d'essai	
Sans protocole d'essai	
Protocole d'essai en allemand	D
Protocole d'essai en anglais	E
7. Marquage du point "zero" du système	
non-marqué	0
marqué	1
8. Contrainte climatique	
Tenue climatique normale	0
Tenue climatique plus	1

Description	Article-No.
9. Fixation	
Fixation sans pied/bride	0
Pied de fixation monté	1
Bride de fixation monté	2
10. Exécution marine	
Sans mesure préventive pour exécution marine	0
11. Résistance aux vibrations	
Résistance aux vibrations normale	0
Résistance aux vibrations plus	M
12. Engrenage 2 : 1 à 144 : 1	
Sans engrenage	0
13. Engrenage 150: 1 à 1600 : 1	
Sans engrenage	0

Operating Instructions

Transmitter for angular position KINAX WT 717

1. Safety instructions

1.1 Symbols

The symbols in these instructions point out risks and have the following meaning:



Warning in case of risks.

Non-observance can result in malfunctioning.



Non-observance can result in malfunctioning and personal injury.



Information on proper product handling.

1.5 Disposal



The disposal of devices and components may only be realised in accordance with good professional practice observing the country-specific regulations.

1.6 Transport and storage



Transport and store the devices exclusively in their original packaging. Do not drop devices or expose them to substantial shocks.

2. Scope of delivery

- 1 Transmitter for angular position KINAX WT717
- 1 Operating instructions in German, French and English
- 1 Type examination certificate, only with ATEX-approval

3. Application

The KINAX WT 717 converts the angular position of a shaft into a **load-independent** direct current signal, proportional to the angular position. The robust housing makes this unit ideal for applications in rough environments.

Explosion-proof "Intrinsically safe" versions with I.S. measuring output rounds off this series of transmitters.

4. Main features

- Robust transmitter for field applications
- Highest degree of mechanical and electrical safety
- Proven capacitive scanning system
- No wear, low annual maintenance
- Vibration- and shock-resistant
- Analog output signal 4...20 mA, 2-wire connection
- Zero position and end position are independently adjustable
- Capacitive scanning system provides absolute position immediately after activation
- Adjustment / Independent fine adjustment of the analog output, zero position and measuring range
- Characteristic of the output value / Programmable as a linear, V-characteristic, or any characteristic curve
- With explosion prevention „Ex ia IIC T6 Gb”, according to ATEX available

5. Technical data

5.1 Measuring input

Measuring ranges:
Shaft-diameter
Direction of rotation:

Programmable between 0 to 50° or 0 to 350°
19 mm [0.748"]
programmable

5.2 Power supply H

DC voltage¹:
12...33 V
(possible with standard version, non-Ex)
12...30 V
(necessary with Ex version, type of protection "Intrinsic safety" Ex ia IIC T6)

Protection intrinsic safety Ex ia IIC only for connection to certified intrinsically safe circuit with the following maximum values:

max. input voltage U_i : 30V
max. input current I_i : 160mA
max. input power P_i : 1W
max. internal capacitance C_i : 6.6nF
max. internal inductance L_i : is negligible

¹ Polarity reversal protection. The voltage must not fall below 12 V.

1.2 Intended use

- The KINAX WT717 transmitter is a precision instrument. It serves the acquisition of angular position, processing and the provision of measured values as electric output signals for the downstream device. Use the transmitter for this purpose only.
- The angular position transmitter is not intended to measure rotation speed.
- The device is intended for installation in industrial plants and meets the requirements of EN 61010-1.
- Device versions with explosion protection may only be used in the planned purposes. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.
- Manufacturer is not liable for any damage caused by inappropriate handling, modification or any application not according to the intended purpose.

1.3 Commissioning



- Installation, assembly, setup and commissioning of the device has to be carried out exclusively by skilled workers.
- Observe manufacturer's operating instructions.
- Check all electric connections prior to commissioning the plant.
- If assembly, electric connection or other work on the device and the plant are not carried out properly, this may result in malfunctioning or breakdown of the device.
- Safety measures should be taken to avoid any danger to persons, any damage of the plant and any damage of the equipment due to breakdown or malfunctioning of the device.
- Do not operate the device outside of the limit values stated in the operating instructions.



- Operation of device versions with explosion protection is only permissible when...
 - the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature)
 - the details on the type label of the device match the electrical supply network
 - the device is undamaged and
 - it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present during installation.

1.4 Repair work and modifications



Repair work and modifications shall exclusively be carried out by the manufacturer. In case of any tampering with the device, the warranty claim shall lapse. We reserve the right of changing the product to improve it.

5.3 Measuring output

Output variable I_A :	Load-independent DC current, proportional to the input angle
Standard ranges:	4...20 mA, 2 wire connection
Setting time:	< 5 ms
External resistance:	$R_{ext} \text{ max. } [\text{k}\Omega] = \frac{H [\text{V}] - 12 \text{ V}}{I_A [\text{mA}]}$ H= Power supply I_A = Output signal end value

5.4 Accuracy

Reference value:	Measuring range
Basic accuracy:	Limit of error $\leq 0.5\%$ with linear characteristic

5.5 Installation data

Housing (main part):	Steel Finish QPQ (nitro-carbonated)
Rear (cover):	Metal (aluminium), when cable access via screw terminals and cable glands
Cable glands:	Metal
Mounting position:	Any
Weight:	Approx. 2.9 kg [83.591 oz]
Permissible static load on the shaft:	Max. 1000 N (radial) Max. 500 N (axial)

The torque of the driving element should be selected so that it is sufficient for the resulting starting torque caused by the given axle loads and vibrations. We recommend decoupling the WT717 with the couplings available in our accessories range in order to increase the service life of the bearings. You will find our range of couplings in the "Position sensors/accessories" section of our website.

5.6 Regulations

Spurious rotation:	EN 61000-6-3
Immunity:	EN 61000-6-2
Common-mode voltage:	100 V AC, CATII
Test voltage:	750 V DC, 1 min. all electrical connections against housing
Housing protection:	IP 50 acc. to EN 60529

5.7 Environmental conditions

Climatic rating:	Standard version Temperature –25 to + 70 °C [-13...+158 °F] Annual mean relative humidity $\leq 90\%$ or <u>Version with improved climatic rating</u> Temperature –40 to + 70 °C [-40...+158 °F] Annual mean relative humidity $\leq 95\%$ <u>Ex version</u>
------------------	---

Maximum Power	Temperature class		
	Pt	T6	T5
1000 mW	40 °C [104 °F]	55 °C [131 °F]	75 °C [167 °F]
900 mW	44 °C [111.2 °F]	59 °C [138.2 °F]	75 °C [167 °F]
800 mW	49 °C [120.2 °F]	64 °C [147.2 °F]	75 °C [167 °F]
700 mW	54 °C [129.2 °F]	69 °C [156.2 °F]	75 °C [167 °F]
660 mW	56 °C [132.8 °F]	71 °C [159.8 °F]	75 °C [167 °F]

The minimum permissible ambient temperature is -40 degrees.

Transportation and storage temperature:

-40 to 80 °C [-40...+176 °F]

Altitude:

2000 m max.

Permissible vibration (without addit. gear):

0...200 Hz,
10 g continuous, 15 g for 2 h
200...500 Hz,
5 g continuous, 10 g for 2 h

Shock:

3 x 50 g every 10 impulses
in all 3 axes

5.8 Operation in potentially explosive environments:

Gas explosion prevention:	Labeling:	Ex ia IIC T6 Gb
	Conform to standard:	ATEX: EN 60079-0:2012 EN 60079-11:2012
Type of protection:	ia	
Temperature class:	T6	
Group according to EN 60079-00:2012:	II	

- The operation in other explosive atmospheres is not permissible.
- It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments.



Devices with explosion prevention must be operated in accordance with the stipulations of the operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.

6. Mounting

The six versions of the transmitter differ in their mechanical design. Two of them are intended for mounting **directly** on the device being measured. The others are equipped with a **mounting bracket** or a **flange**. The relationship between the three types of mounting, or more precisely the corresponding cut-out diagrams and the different versions of the transmitter can be seen from Table.

Transmitter versions	Drilling and cut-out diagrams for mounting transmitters ...
	 82 ±0.2 [3.228] 6.5 [0.256] 62 H8 [2.441] 120°
	 71 ±0.2 [2.795] 9 [0.354] 90 ±0.2 [3.543]
	 9 [0.354] 110 H7 [4.330] 130 ±0.2 [5.118]

Three **M6** screws are needed for the "**directly**" mounted versions and four **M8** nuts and bolts for these "**with a bracket**" or "**with a flange**". The screws, respectively nuts and bolts are not supplied, because the required length varies according to the thickness of the mounting surface.



When deciding where to install the transmitter (measuring location), take care that the "**ambient conditions**" given in Section "5. Technical data" are **not exceeded**.

Make the cut-out or drill the holes in the item onto which the transmitter is to be mounted according to the **corresponding** drilling and cut-out diagram given in Table 1 and then fit the transmitter.

7. Adjusting the angle

Angular position transmitters of the KINAX WT 717 range do not require a mechanical zero position mark (however, this is made if required by the customer, see Fig. 1).

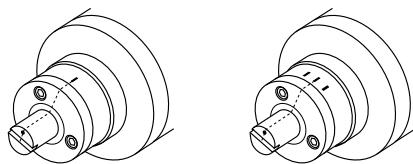


Fig. 1.

Left: for rotation transmitters with the range of 0 to ... ${}^{\circ}$,
Right: for rotation transmitters with V characteristic ranges.

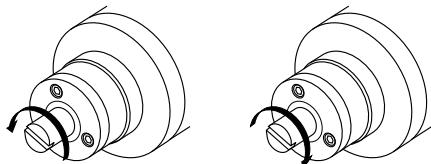


Fig. 2.

Sense of rotation seen from the shaft side:
Left: counterclockwise, right: clockwise.

During installation the shaft of the transmitter can be coupled to the object to be measured in any position. Adjust the shaft angle as follows with the 2W2 configuration software:

1. Remove the cover (3.1 in Fig. 4). Remove the rubber cover (5.1) to gain access to the programming connector (5), (see section "8.1 Connecting transmitter"). Connect the KINAX WT 717 to the programming device according to Fig. 3. Start the 2W2 configuration software. If necessary, configure the device with the required measuring range data.



The angular position transmitter must only be programmed outside of the Ex area!

Those max. angular speed of the wave may not exceed 1 m/s

2. Place the measuring device in a defined position (preferably the zero position).
3. Select the "Adjustment" menu item under "SERVICE" in the configuration software. In the "Mechanical position" window enter the current angle of the measuring device and then select "Adjust". The measuring device is now configured for the defined angle.

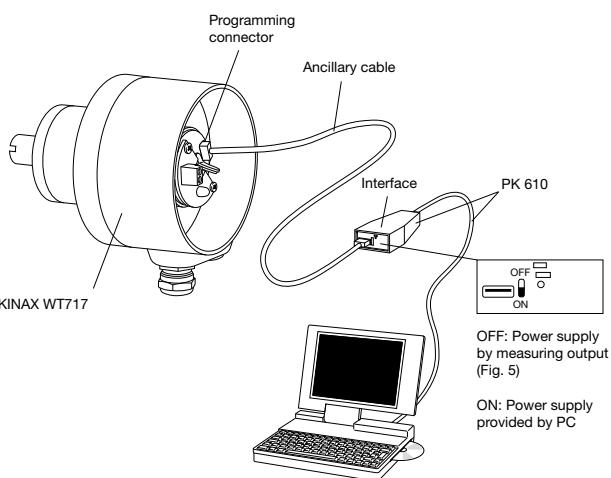


Fig. 3



If you program the KINAX WT717 with a connected power supply, then the switch on the interface PK610 must be imperative switched to OFF. If this is ignored, this can lead to the destruction of the device.

8. Electrical connections

Screw terminals and **cable glands** are provided for making the electrical connections to the transmitter.



Note that, ...

- ... the data required to carry out the prescribed measurement must correspond to those marked on the nameplate of the KINAX WT 717 (measuring) input, measuring output, power supply!
- ... the total loop resistance connected to the output (receiver plus leads) **does not** exceed the maximum permissible value R_{ext} ! See "**Measuring output**", section "5. Technical data"!
- ... twisted cores must be used for the measured variable input and output leads and routed as far away as possible from power cables!

In all other respects, observe all local regulations when selecting the type of electrical cable and installing them!



In the case of "**Intrinsically safe**" explosion-proof versions, the supplementary information given on the EC-Type-Examination Certificate, the EN 60 079-14 and also local regulations applicable to electrical installations in explosion hazard areas must be taken into account!



8.1 Connecting transmitter

To connect the transmitter, first remove the 3 screws (3.2), and remove the cover (3.1). The maximum wire gauge the terminals (4.1) can accept is 1.5 mm².

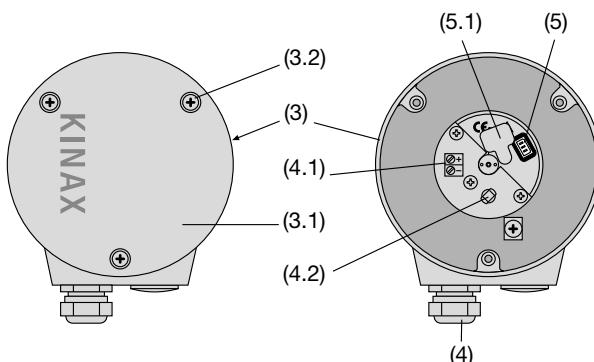


Fig. 4. Rear (3) with terminals (4.1) and cable glands (4).

Left: with cover (3.1) closed.

Right: without cover (3.1).

Undo the gland nut and remove the pinch ring and seal from the gland opening. Place these parts over the cable in the correct order and pass the end of the cable through the gland hole into the rear of the transmitter.

Strip the insulation from a suitable length of the leads and connect them to the terminals (4.1) according to Fig. 5.

Then fit the gland seal, pinch ring and nut. Tighten the gland nut and replace the cover.

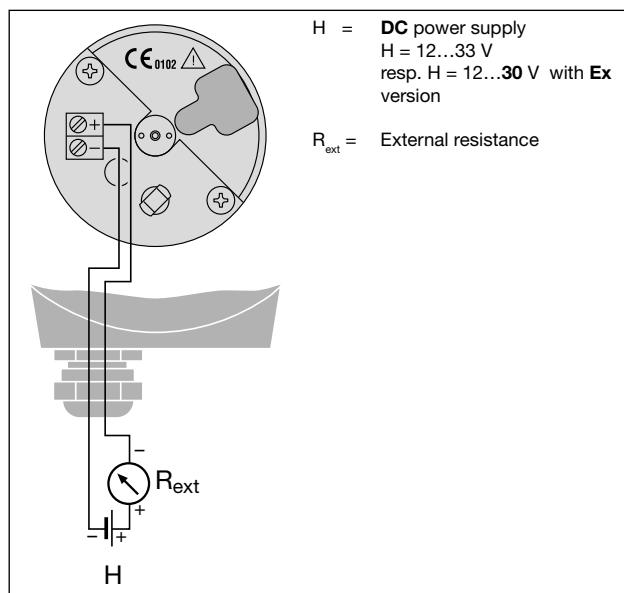


Fig. 5. Connection diagram.

9. Setting the beginning and end Fine adjustment

The analog output can be finely adjusted using the 2W2 configuration software. Select the menu item “**Adjustment**” under “**SERVICE**”. In the “**Analog output**” window, the zero position and the end value can now be adjusted.

Procedure:

- Put the transmitter into operation and connect the programming device according to Fig. 3 (AUX switch on the PK 610 on the OFF position).
- Place the measuring device in the zero position, i.e. in the position in which the KINAX WT 717 should output 4 mA. Adjust with the “**ZERO**” virtual knob until the output is correct.
- Place the measuring object in the end position, i.e. in the position, in which the KINAX WT 717 should output 20mA. Adjust with the virtual knob “**Span**” until the output signal is correct.
- Close the adjustment with the “**Done**” button.

The adjusting range of the zero position and span is 5%. If this range is not sufficient, the span can be adapted by changing the mechanical characteristics (increase/decrease the measuring span).

If required, the direction of rotation can be reversed using the configuration software.

Spare parts

The 2W2 configuration software supports the operation of the KINAX WT 717 in simulation mode. The simulation of the measured value allows the subsequent chain of devices to be tested during the installation phase.

Procedure:

- Select the “**Simulation**” menu item under “**Service**” in the configuration software.
- The window displays the device configuration. After the entry of the required angle, the analog output is set in accordance with the device configuration.

10. Electric commissioning

- Provide a separate power supply for the device in case of consumer loads with high interference levels.
- Install the entire plant in an EMC-compatible manner. Installation environment and wiring can affect the EMC of the device.
- For Versions with explosion protection:



The regulations according to EN 60079-14, the equipment safety law, the generally acknowledged rules of the industry and these operating instructions are applicable for installation and operation. In order to ensure the required IP protection category according to EN 60529:1991 is achieved, the cable glands must be properly installed in the electrical operating equipment.

11. Maintenance

The device is free of maintenance. Repairs may only be carried out by authorized authorities.

12. Specification and ordering information

Significance of digits 1. to 13.

Description	Order-Code
1. Version	717-
Standard	1
Ex ia IIC T6, CENELEC/ATEX,	2
Sea water version	3
Sea water version Ex ia IIC T6 Gb (ATEX)	5
2. Angle range mechanically	
Angle range up to 50°	1
Angle range > 50...350°	2
3. Sense of rotation	
Sense of rotation clockwise	0
Sense of rotation counter clockwise	1
For V characteristic	2
Lines 1 and 2: Not possible with basic configuration	

Description	Order-Code
4. Measuring range	
Basic configuration, programmed	0
[°angle], 0 to final value / P. ums	9
V characteristic [\pm °angle], min./max.	z
Specify in line 9: Measuring range final value/switching point [°angle] Final value \geq 10,00 to 50° with angle \geq 50°, $>$ 50,00° to 350 with angle $>$ 350° Switching point > Measuring range final value, max. 60° with angle \geq 50°, max. 360 with angle $>$ 350° \geq 105% final value for non-linear characteristic (lines 1 to 4 in feature 5) Specify in line Z: Minimum value/maximum value [\pm °angle] Minimum value $>$ 0, Maximum value \geq 25 with angle \geq 50°, span (max.value - min.value) \geq 5°. Maximum value $>$ 25 to 175 with angle $>$ 350°, span \geq 25° Symmetrical with reference to the center line, e.g. [\pm angle], min./max.: 15/120 corresponds to: -120 to -15 to 0 to 15 to 120° angle (input) and +20 to 4 to < 4 to +20 mA (output)	
5. Characteristic of output variable	
Characteristic linear	0
Function X to the power of 1/2	1
Function X to the power of 3/2	2
Function X to the power of 5/2	3
According to customer	4
Lines 1 to 4: Not possible with V-characteristic Line 4 (on request): Give the algorithm or basic values (23 values in 5 %-steps from -5 % to 105 % of the measur- ing range, stepless output - 10 to 110 %)	
6. Test certificate	
Without test certificate	
Test certificate in German	D
Test certificate in English	E
7. Marking the system zero position	
System zero position is not marked	0
System zero position marked	1
8. Climatic rating	
Standard climatic rating	0
Improved climatic rating	1
9. Mounting mode	
Without foot, without flange	0
With foot (mounted)	1
With flange (mounted)	2
10. Marine version	
Without measures suitable for marine version	0
11. Vibration restistance	
Standard vibration restistance	0
Improved vibration restistance	M
12. Additional gear 2 : 1 to 144 : 1	
Without gear	0
13. Additional gear 150: 1 to 1600 : 1	
Without gear	0

Руководство по эксплуатации

Измерительный преобразователь угла поворота KINAX WT 717

1. Правила техники безопасности

1.1 Символы

Символы в данном руководстве свидетельствуют о рисках и имеют следующие значения:



Предупреждение о возможных опасностях.

Несоблюдение техники безопасности может привести к нарушениям производственного процесса.



Несоблюдение техники безопасности может привести к нарушениям производственного процесса или травмам персонала.



Информация касательно использования по назначению.

1.2 Использование по назначению

- Измерительный преобразователь KINAX WT717 является измерительным устройством высокого класса точности. Он служит для определения углового положения, обработки и передачи измеряемых значений в виде электрических выходных сигналов к следующему устройству. Датчик поворота следует использовать только для этих целей.
- Измерительный преобразователь угла поворота не предназначен для измерения скорости вращения.
- Устройство предназначено для установки на промышленном оборудовании и удовлетворяет требованиям стандарта EN 61010-1.
- Взрывобезопасная комплектация устройства должна использоваться только для определенных для этой комплектации целей. Запрещается применять устройство в зонах с другим уровнем взрывобезопасности.
- Изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования не по назначению. Запрещается вносить изменения в устройство и использовать его не по назначению.

1.3 Ввод в эксплуатацию



- Установка, монтаж и ввод устройства в эксплуатацию должны выполняться только квалифицированными специалистами.
- Необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации, предоставленного производителем.
- Перед вводом устройства в эксплуатацию необходимо проверить все электрические соединения.
- Если монтаж, электрическое подключение и другие виды работ на устройстве будут проводиться не специалистами, это может привести к неправильному функционированию или поломке устройства.
- Следует предпринимать меры безопасности, предупреждающие травмы персонала, повреждения установки и повреждение других устройств в результате выхода из строя или неправильного функционирования данного устройства.
- Запрещается превышать предельные эксплуатационные значения устройства, указанные в руководстве.



- Взрывозащищенные устройства должны вводиться в эксплуатацию только при соблюдении следующих условий:
 - данные на заводской табличке устройства должны совпадать с требованиями по взрывобезопасности для данной зоны (группа устройства, категория, зона, класс температуры, максимальная температура поверхности);
 - данные на заводской табличке устройства должны совпадать с параметрами питающей сети;
 - устройство не должно быть повреждено;
 - перед монтажом следует убедиться во взрывобезопасности окружающей среды, масел, кислот, газов, паров и излучений.

1.4 Ремонт и внесение изменений



Правом осуществлять ремонт и вносить изменения обладает исключительно изготовитель. При несанкционированном вмешательстве в устройство право на гарантийный ремонт утрачивается. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, ведущих к улучшению характеристик изделия.

1.5 Утилизация



Утилизация устройств и комплектующих частей должна производиться по правилам и в соответствии с предписаниями местного законодательства.

1.6 Транспортировка и хранение



Устройства должны транспортироваться и храниться только в оригинальной упаковке. Не допускается падение или сильное сотрясение устройства.

2. Комплект поставки

Измерительный преобразователь угла поворота KINAX WT717 - 1 шт.
Руководство по эксплуатации на немецком, французском, русском и английском языках - 1 шт.
Свидетельство о прохождении испытаний для образца, только при наличии допуска ATEX - 1 шт.

3. Применение

Измерительный преобразователь KINAX WT 717 бесконтактно определяет угловое положение вала и формирует слаженный постоянный ток, пропорциональный измеренному значению. Благодаря своей прочной конструкции преобразователь WT717 особенно хорошо подходит для эксплуатации в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Модели с типом взрывозащиты «Искробезопасность» с защищенным выходом дополняют модельный ряд измерительных преобразователей.

4. Основные характеристики

- Прочный, пригодный для использования в полевых условиях измерительный преобразователь угла поворота
- Высочайшая степень механической и электрической безопасности
- Надежная емкостная система датчиков
- Неизнашиваемое и не требующее технического обслуживания устройство
- Устойчив к вибрациям и сотрясениям
- Аналоговый выходной сигнал 4...20 мА с 2x-проводным подключением
- Благодаря наличию емкостной системы датчиков после включения устройства сразу можно работать с непосредственным положением
- Юстировка / точная настройка аналоговых выходов, установка нулевой точки и напряжения при измерении выполняются независимо друг от друга
- Линейная характеристика выходного значения программируется в виде V-характеристики или произвольно выбираемой линейной характеристики
- Поставляется с уровнем взрывобезопасности „Ex ia IIC T6 Gb“ согласно ATEX

5. Технические данные

5.1 Измерительный вход

Диапазоны измерений: Программируемый, от 0 до 50° или от 0 до 350°
Диаметр вала: 19 мм
Направление вращения: Настраиваемое

5.2 Вспомогательный источник питания H

Постоянное напряжение¹: 12...33 В
(возможно при стандартной комплектации, не взрывобезопасной)
12...30 В
(для взрывобезопасной комплектации Ex-исполнение, уровень по взрывобезопасности Ex ia IIC T6)

При взрывобезопасной комплектации с уровнем Ex ia IIC только для подключения к освидетельствованным взрывобезопасным токовым цепям со следующими предельными значениями:

макс. входное напряжение Ui: 30 В

макс. входной ток li: 160 мА

макс. входная мощность Pi: 1 Вт

макс. внутренняя емкость Ci: 6,6 нФ

макс. внутренняя проводимость Li: пренебрежимо мала

¹ Защита от ошибок полярности. Минимальное значение напряжения не должно превышать 12 В.

5.3 Измерительный выход

Выходной ток I_A :	сглаженный постоянный ток, пропорциональный углу поворота
Стандартный диапазон:	4...20 mA, 2x-проводное подключение
Время установления:	< 5 мс
Внешнее сопротивление:	$R_{ext} \text{ max. [k}\Omega\text{]} = \frac{H [B] \cdot 12 \text{ В}}{I_A [\text{mA}]}$ H = вспомогательное питание I_A = конечное значение величины на выходе

5.4 Характеристики точности

Базовая величина:	Диапазон измерений
Базовая точность:	Предельное значение ошибки $\leq 0,5\%$ при линейной характеристике

5.5 Данные по конструкции

Корпус (базовая часть):	сталь
	Внешняя поверхность - покрытие QPQ (нитрокарбюрированная)
Задняя часть (крышка):	Металлическая (алюминий), если необходимы винтовые клеммы и сальниковые патрубки для электрического подключения
Кабельный разъем:	Металлический
Рабочее положение:	Любое
Масса:	прибл. 2,9 кг
Допустимая статическая нагрузка на вал:	макс. 1000 Н (радиальная) макс. 500 Н (аксиальная)
Крутящий момент приводного элемента	должен быть выбран таким образом, чтобы он был достаточным для результирующего пускового момента, вызванного заданными нагрузками на оси и вибрациями. Для увеличения срока службы подшипников мы рекомендуем развязывать WT717 с помощью муфт, имеющихся в нашем ассортименте аксессуаров. Наш ассортимент муфт вы найдете в разделе "Датчики положения/аксессуары" на нашем сайте.

5.6 Нормативные документы

Эмиссия помех:	EN 61 000-6-3
Помехоустойчивость:	EN 61000-6-2
Допустимое напряжение синфазного сигнала:	100 В пер. тока, CATII
Испытательное напряжение:	750 В пост. тока, 1 мин.
Уровень защиты корпуса:	Все подключения относительно корпуса IP 66 в соответствии с EN 60529

5.7 Характеристики окружающей среды

Климатические условия:	<u>Стандартная комплектация</u> Температура от -25 до + 70 °C Среднегодовая относительная влажность $\leq 90\%$ или <u>Комплектация с повышенной устойчивостью к условиям окружающей среды</u> Температура от -40 до + 70 °C Среднегодовая относительная влажность $\leq 95\%$ <u>Взрывобезопасная комплектация</u>
------------------------	--

Максимальная мощность	Класс по температуре		
P _i	T6	T5	T4
1000 мВт	40 °C	55 °C	75 °C
900 мВт	44 °C	59 °C	75 °C
800 мВт	49 °C	64 °C	75 °C
700 мВт	54 °C	69 °C	75 °C
660 мВт	56 °C	71 °C	75 °C

Минимально допустимая температура окружающей среды составляет -40 °C.

Температура при транспортировке и хранении: от -40 до + 80 °C
Рабочая высота: макс. 2000 м

Устойчивость

к вибрации:
(без дополнительного привода)
0...200 Гц,
10 г длительно, 15 г в течение 2 ч

200...500 Гц,
5 г длительно, 10 г в течение 2 ч
3x50 г по 10 ударов
в любом направлении

5.8 Эксплуатация во взрывоопасных зонах

Защита от взрыва газа: Обозначение: Ex ia IIC T6 Gb

Согласованность стандартов: ATEX: EN 60079-0:2012

EN 60079-11:2012

Уровень взрывозащиты: ia

Класс по температуре: T6

Группа по EN 60079-0:2012: II

- Запрещается применять устройство в зонах с другим уровнем взрывоопасности.
- Запрещается вносить изменения в оборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах.



Устройства со взрывозащитой должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Необходимо соблюдать действующие законы, директивы и стандарты, относящиеся к использованию и к поставленным целям использования.

6. Монтаж

Из шести отличающихся по конструкции измерительных преобразователей два типа могут монтироваться непосредственно на измеряемом объекте. При этом четыре остальных типа крепятся при помощи опоры или фланца. Эти три типа монтажа, а точнее: соответствующие схемы отверстий и выемок с указанием типов преобразователей, приведены в таблице.

Типы измерительных преобразователей	Схемы отверстий и выемок для различных конструкций (на измеряемом объекте) при ...
	... непосредственном креплении
	... креплении с помощью опоры
	... креплении с помощью фланца

Для «непосредственного крепления» необходимо 3 (три) винта M6, тогда как при креплении «на опоре» или «на фланце» необходимо по 4 (четыре) винта M8 с гайками. Винты не входят в комплект поставки, поскольку длину винтов необходимо подбирать по толщине конструктивных деталей на объекте измерения.



При определении места монтажа (места для измерения) необходимо учитывать данные, приведенные в разделе «Условия окружающей среды», раздел «5. Технические характеристики».

Крепление устройства на объекте измерения при наличии выемок и (или) сквозных отверстий осуществляется согласно соответствующей схеме отверстий и выемок, см. «Таблицу 1». После чего осуществить монтаж измерительного преобразователя согласно указаниям.

7. Определение установки угла

Для измерительных преобразователей типа KINAX WT 717 не требуется маркировка нулевой точки (тем не менее, по желанию пользователя возможно осуществить маркировку, см. рис. 1).

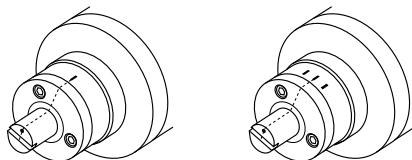


Рис. 1

Слева: для измерительных преобразователей с диапазоном от 0 до... φ °,
Справа: для измерительных преобразователей с диапазоном согласно V-характеристике.

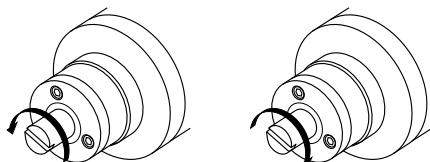


Рис. 2

Направление вращения, если смотреть со стороны приводного вала:
Слева: против часовой стрелки, справа: по часовой стрелке

После монтажа вал измерительного преобразователя может быть соединен с измеряемым объектом в любом положении. Определить установку угла вала при помощи ПО конфигурации 2W2 следующим образом:


- Снять крышку (3.1 на рис. 4). После снятия резинового покрытия (5.1) станет доступен разъем для программирования (5) (см. раздел 8.1 «Подключение проводов»). Устройство KINAX WT 717 необходимо совместить с запрограммированным направлением измерения согласно рис. 3. Запустить ПО конфигурации 2W2. Выполнить конфигурацию устройства (если это необходимо) в соответствии с требуемым диапазоном измерений.



Измерительный преобразователь угла поворота должен программируться вне взрывоопасной зоны!

Запрещается превышать скорость изменения положения вала 1 м/с

- Установить устройство измерения в требуемую позицию (предпочтительно в нулевую точку).
- В ПО конфигурации в разделе «SERVICE» («ОБСЛУЖИВАНИЕ») выбрать пункт меню «Justierung» («Юстировка»). В окне «Mechanische Position» («Механическая позиция») задать угол, который моментально поступает в измерительное устройство, после чего выбрать «Fixieren» («Задфиксировать»). Таким образом измерительное устройство позиционируется на заданный угол.

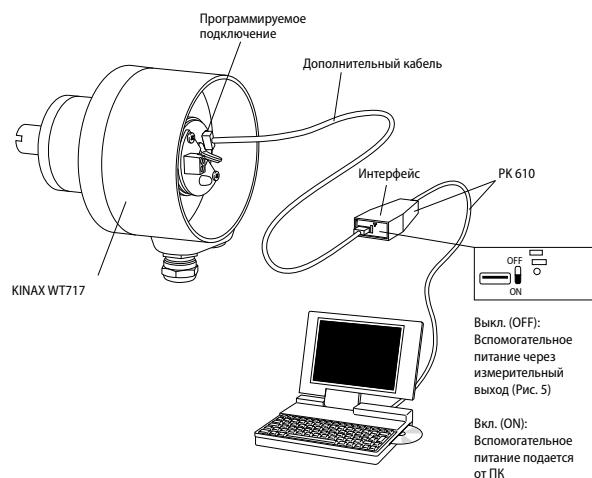

Программирование устройства KINAX WT717 осуществляется с подачей вспомогательного питания, при этом выключатель на интерфейсе PK610 следует установить в положение Выкл. (OFF). Несоблюдение этого требования может привести к поломке устройства.

8. Электрические подключения

Для подключения измерительных проводов на преобразователе имеются винтовые клеммы и патрубки с сальниками.



Должны быть соблюдены следующие условия:

- Характеристики, требующиеся для выполнения измерений, должны совпадать с теми, которые указаны на заводской табличке устройства KINAX WT 717 (диапазон/измер. вход, выход/измер. выход, напр. питания/вспомогательное питание)!
- Полное сопротивление проводника, подключенного к измерительному выходу (последовательно подключенные приемные устройства плюс проводник) не должно превышать максимального внешнего сопротивления R_{ext} max.! R_{ext} макс. см. в «Измерительный выход», раздел «5. Технические данные»!
- В качестве измерительного проводника должна использоваться скрутка, и она не должна прокладываться вместе с силовыми кабелями!

В остальном следует руководствоваться местными нормами и собственными соображениями по выбору материалов!



Для устройств взрывозащитной комплектации. Характеристики по взрывобезопасности должны дополнительно указываться в свидетельстве о прохождении испытаний согласно EN 60 079-14, также должны соблюдаться национальные правила по установке электрических устройств во взрывоопасных зонах!

8.1 Подключение проводов

При подключении преобразователя сначала следует открутить 3 (три) винта (3.2) и снять крышку (3.1). Винтовые клеммы (4.1) рассчитаны на подсоединение проводов с макс. сечением 1,5 мм².

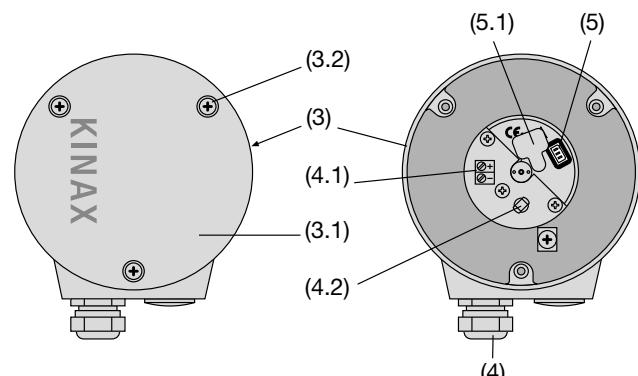


Рис. 4. На задней стороне (3) располагаются клеммы (4.1) и патрубки с сальниками (4).

Слева: закрыть крышкой (3.1).

Справа: без крышки (3.1).

Открутить крепление патрубков с сальниками и извлечь из отверстия уплотнительное кольцо и уплотнение. Надеть эти части на провода, провести провода через отверстия в задней части и прятнуть.

Снять изоляцию на проводах на требуемой длине и подключить их к клеммам (4.1) согласно рисунку 4.

После этого закрепить вкручивающуюся часть в отверстии и снова установить крышку.

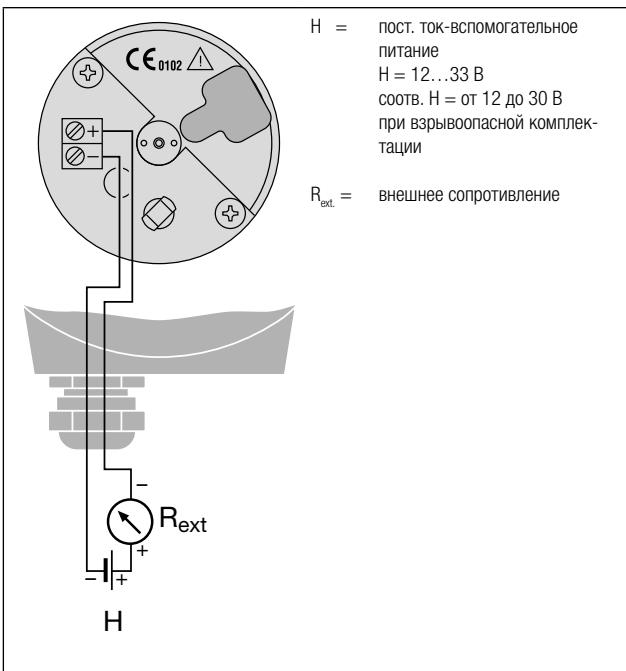


Рис. 5. Схема подключения.

9. Регулировка начального и конечного значений Точная настройка

При помощи ПО конфигурации необходимо точно настроить аналоговый выход 2W2. В разделе «SERVICE» («ОБСЛУЖИВАНИЕ») выбрать пункт меню «Justierung» («Юстировка»). В окне «Analogausgang» («Аналоговый выход») можно задать нулевую точку и конечное значение.

Процесс выполнения:

1. Ввести измерительный преобразователь в эксплуатацию и подключить его к устройству программирования в соответствии с Рис. 3 (переключатель AUX на РК 610 установить в положение Выкл. (OFF)).
2. Установить объект измерения в нулевое положение, т.е. в такое положение, при котором устройство KINAX WT 717 будет выдавать ток 4 мА. При помощи виртуального регулятора установить «нулевую точку», которой будет соответствовать выходной сигнал.
3. Установить объект измерения в конечное положение, т.е. в такое положение, при котором устройство KINAX WT 717 будет выдавать ток 20мА. При помощи виртуального регулятора установить значение «Spanne» («Промежуток»), для которого будет иметь место соответствующий выходной сигнал.
4. При помощи клавиши «Zurück» («Назад») завершить выполнение юстировки.

Диапазон регулировки нулевой точки и промежутка составляет 5%. Если этот диапазон недостаточен, можно произвести переконфигурацию путем механических изменений (увеличить или уменьшить диапазон измерений).

При необходимости с помощью программного обеспечения можно изменить направление вращения.

Режим моделирования

По конфигурации 2W2 дает возможность эксплуатировать устройство KINAX WT 717 в режиме моделирования. Моделирование измеряемых значений дает возможность настраивать цепь последующих действий уже во время установки.

Процесс выполнения:

1. В ПО конфигурации в разделе «Service» («Обслуживание») выбрать пункт меню «Simulation» («Моделирование»).
2. В окне будет отображаться конфигурация устройства. После задания угла аналоговый выход будет отрегулирован в соответствии с конфигурацией устройства.

10. Электрический ввод в эксплуатацию

- При высоком уровне помех следует использовать отдельное питание для устройства.
- Выполнить установку системы в соответствии с ЭМС. На ЭМС устройства влияет его окружение и прокладка кабелей.
- Для взрывозащитной комплектации:



При наладке и эксплуатации следует соблюдать требования стандарта EN60079-14, закон по защите приборов, общие признанные технические правила и требования данного руководства по эксплуатации.

11. Техническое обслуживание

Устройство не требует технического обслуживания. Ремонт следует осуществлять в авторизованных сервисных центрах.

12. Различные варианты

Расшифровка кодов комплектации с 1 по 13

Описание	Код поставки
1. Комплектация измерительного преобразователя Стандартная	717-1
Ex ia IIC T6, CENELEC/ATEX,	2
Комплектация, устойчивая к воздействию морской воды	3
Комплектация, устойчивая к воздействию морской воды Ex ia IIC T6 Gb (ATEX)	5
2. Механический диапазон углов	
Угловой диапазон до 50°	1
Угловой диапазон > 50...350°	2
3. Направление вращения	
Направление вращения по часовой стрелке	0
Направление вращения против часовой стрелки	1
V-характеристика	2
Строки 1 и 2: Невозможно при наличии базовой конфигурации	
4. Диапазон измерений	
Программируется базовая конфигурация	0
[°угол], от 0 до конечного значения / точка переключ.	9
V-характеристика [± °угол], мин./макс.	z
Строка 9: Диапазон измерений - конечное значение/точка переключения [°угол] Конечное значение ≥ 10,00 до 50° при угловом диапазоне ≥ 50°, > 50,00 до 350 при угловом диапазоне > 350° Точка переключения > диапазон измерений - конечная точка макс. 60° при угловом диапазоне ≥ 50°, макс. 360 при угловом диапазоне > 350° ≥ 105% конечное значение при нелинейной характеристике (строки с 1 по 4 со следующим критерием выбора 5) Задать строку Z: Мин. значение / Макс. значение [± °угол] мин. значение > 0, макс. значение ≥ 25 при угловом диапазоне ≥ 50°, промежуток (мин. значение - макс. значение) ≥ 5°. Макс. значение > 25 до 175 при угловом диапазоне > 350°, промежуток ≥ 25° Симметрично относительно средней линии, например, [± угол], мин./макс.: 15/120 соответствует: от -120 до -15 до 0 до 15 до 120° (вход) и от +20 до 4 до < 4 до +20 mA (выход)	
5. Характеристика величины на выходе	
Линейная	0
Функция X высоко 1/2	1
Функция X высоко 3/2	2
Функция X высоко 5/2	3
Пользовательская	4
Строки с 1 по 4: Невозможно при V-характеристике Строка 4 (по запросу): Задать алгоритм или опорные значения (23 значения, 5 %-запись в диапазоне от -5 % до 105 %, бесступенчатый выход - от 10 до 110 %)	
6. Протокол испытаний Без протокола испытаний	D
Протокол испытаний на немецком	
Протокол испытаний на английском	E
7. Маркировка нулевой точки системы	
Нулевая точка системы не маркируется	0
Нулевая точка системы маркируется	1
8. Климатические требования	
Нормальная климатическая устойчивость	0
Повышенная климатическая устойчивость	1

Описание	Код поставки
9. Крепление	
Крепление без опоры/фланца	0
Крепление на опоре	1
Крепление на фланце	2
10. Транспортировка морем	
Не пригоден для транспортировки морем	0
11. Устойчивость к вибрации	
Обычная устойчивость к вибрации	0
Улучшенная устойчивость к вибрации	M
12. Дополнительный редуктор 2: от 1 до 144: 1	
Без редуктора	0
13. Дополнительный редуктор 150 : от 1 до 1600 : 1	
Без редуктора	0

